

N° 1208



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia



Reparación



Servicio



Cliente: Ramblas

Fecha: 12/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Camara

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

No enfria

Diagnostico:

Equipo se encuentra con alta temperatura debido a que no posee refrigerante, se ajustan tuercas exteriores en area de condensador para proceder a la carga de refrigerante

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:

El controlador del equipo fue instalado por empresa externa quedando este mal conectado produciendo que la valvula solenoide no abriera esto produjo que la presion se concentrara en el evaporador trajo como consecuencia la ruptura de la cañeria en la valvula de expansion, se debe reconectar el controlador bien, reparar cañeria en valvula de expansion y realizar pruebas en compresor para evaluar estado de este

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

Jeyson Cabrera

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR