

N° 1308



Hora

Entrada: Salida:
TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Ramblas

Fecha: 13/08/2019

Dirección: Orden de trabajo:

Equipo: Camara

Modelo: Marca: Serie:

Llamado: No enfria

Diagnostico:

Debido a que el controlador fue instalado de manera incorrecta por persona ajena a la empresa consigo trajo varias fallas explicadas en la orden anterior, se debe reconectar controlador de manera adecuada, corregir fuga en valvula de expansion y probar el compresor

Reparación:Repuesto: **Observaciones:**

Se realizo nueva conexion en controlador, se corrige fuga en valvula de expansion, al probar el compresor este presento falla, el compresor se encuentra trabado debido a las condiciones de trabajo a las que se forzo a trabajar con la mala conexion del controlador, se debe reemplazar motor compresor, se cotizara motor compresor e instalacion de este.

 Adolfo
 TÉCNICO EJECUTANTE

 Felipe Cancino
 ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR